


### 1. 粉末 X 線回折の簡単な解説

一般に、間隔  $d$  の周期構造に波長  $\lambda$  の光を入射すると、回折が起きる。回折の条件は、高校で習うように、

$$n\lambda = 2d \sin\theta \quad (n = 1, 2, \dots)$$


で与えられる。結晶に光を入射する場合も同様であるが、結晶格子の間隔は数 Å 程度なので、その程度の波長の光、即ち X 線を使う必要がある。

結晶は 3 次元的であるため、下のようにならぬ間隔  $d$  の「周期構造」を考えることができる。それぞれの間隔  $d$  に応じた回折が生じる。(このことの詳細を考えるために必要なのが、逆格子。これはあとで説明します)

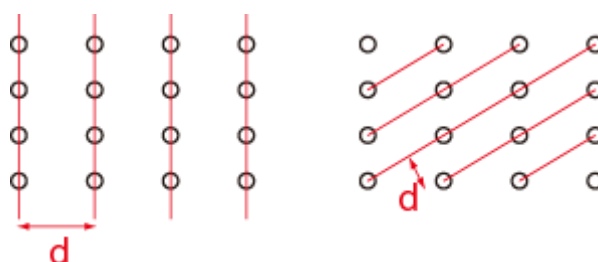

#### ● 単結晶の場合

点光源から出た X 線の回折模様は、点状である。X 線に反応するスクリーンで回折 X 線を検出すると、試料を回転させたり連続波長の線源を用いたりすれば、複数の回折スポットが観測できる。(下図の黒いスポットが回折した X 線によるスポット)

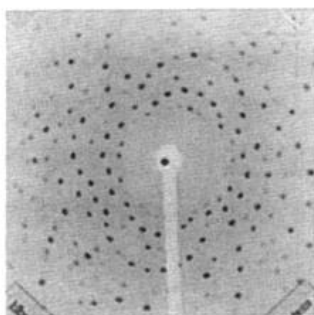


単結晶

#### ● 粉末の場合

粉末の場合は若干複雑で、点光源から出た単色光であっても、回折模様は点状にならない。そのことを考えよう。

仮定として、粉末の粒一つ一つは単結晶で、それらの方向が完全にランダムだと考えよう。簡単のため、まずは、ある間隔  $d$  の周期構造だけを考えよう。そこに単波長  $\lambda$  の X 線を入射する。無数の粉末粒のうちほんのわずかなものだけが  $\lambda$  と  $d$  に対するブラッグの条件を満たして回折を生じる。そのうち、下図のようにある粒は上の方に回折スポットを出すだろうし、別の粒は下の方に回折スポットを出すであろう。また、別の粒は紙面に垂直な方向にスポットを出すかもしれない。重要なのは、いずれの場合でも、回折光は入射 X 線から見て  $2\theta$  の角度をなす方向に回折されると言うことである。完全に粒方向がランダムでかつ粒の数が十分多い粉末試料であれ

ば、個々の回折をすべて足し合わせて、トータルとして回折光は頂角が  $2\theta$  の円錐状に広がって行く。従って、結晶の向こう側にスクリーンを置けば、円状の回折パターンが得られるはずである。

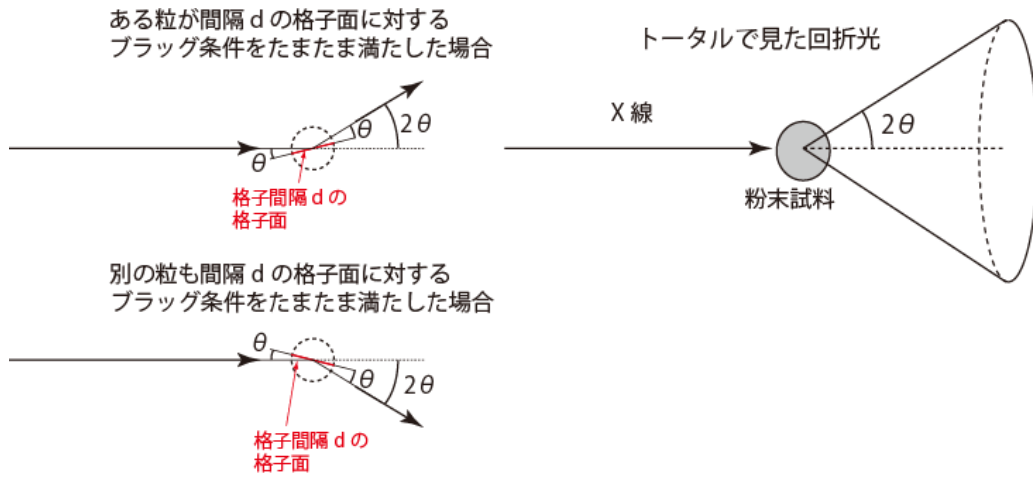

先ほど述べたように、結晶の場合はいろいろな  $d$  を持つ周期構造があるため、それぞれの  $d$  に応じて、複数の円錐状の回折光が生じている。それらはスクリーン上では同心円状のパターンとなる。(デバイー・シェラー環)。また、X線検出機をスクリーンの中心にあたる位置から徐々に動かしていけば、検出器がデバイー・シェラー環を横切るときに回折X線が検出される。このようにして、Intensity vs.  $2\theta$  のスペクトルを得ることができ、そのピーク位置の  $\theta$  の値と、ブラッグ条件を用いれば結晶の周期構造  $d$  を決めることができる。

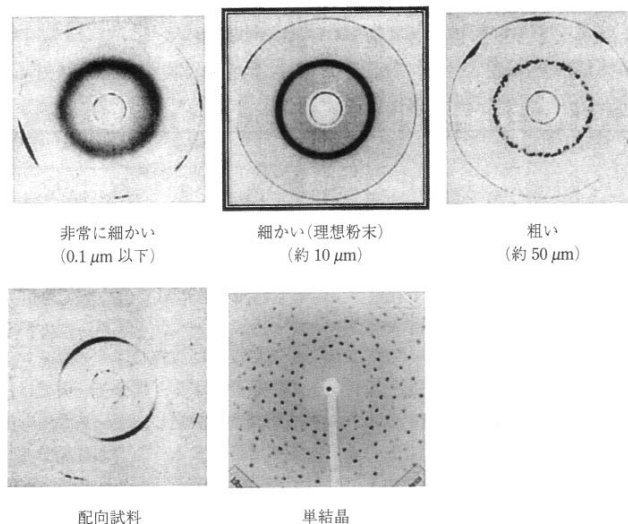
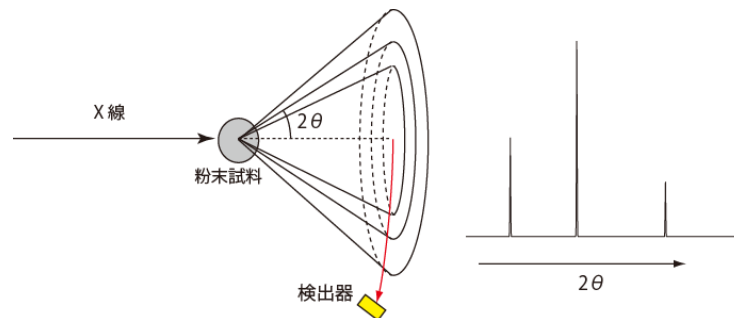


図 2.53 粒径の異なる 5 つの石英試料に対するデバイー・シェラー環  
ラウエ法で測定した。

デバイー・シェラー環の例。粉末が理想的でない場合は環が等方的でなくなる。すると、回折光の強度が正しく測定できなくなる。実験の際に注意すること。(中井泉、泉富士夫、粉末 X 線解析の実際 第 2 版 朝倉書店より)

## 2. 粉末 X 線回折実験

### 試料の準備

- YBCO のペレットの一部を取り出して、秤量する。(欠片でよい)
- 乳鉢に入れて、力を入れ過ぎずに乳棒で粉末にする。
- ある程度細かくなったらセメダインとアセトン少量を加えて、さらに混ぜる。
- X 線用のガラス板に粉末試料を均一に乗せる。

### 装置へセットする

- X 線装置を立ち上げる
  - ✓ 装置名: \_\_\_\_\_ 社製 \_\_\_\_\_
- 【これはスタッフまたは TA が行います】ホルダーにガラス板をセットする。向きに注意。
- 測定を走らせる
  - 測定条件:
  - ✓ X 線源と波長: \_\_\_\_\_
  - ✓ 2 $\theta$ 範囲: \_\_\_\_\_
  - ✓ 2 $\theta$ ステップ幅: \_\_\_\_\_
  - ✓ 1 ステップあたり時間: \_\_\_\_\_
  - ✓ その他: \_\_\_\_\_

### 片づけ

- X 線装置をシャットダウンする。
- 乳鉢は塩酸・エタノールできれいにする。
- 試料のガラス板を取り出して、エタノールできれいにする。

### グラフのプロット

- X 線装置の PC からプリントアウトしてノートに貼っておく。
- 時間があればさらに gnuplot でもプロットしてみる。